


TT AGRO

CALCULATOR PX 50

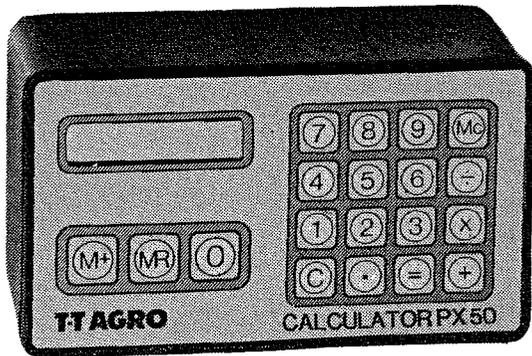

T-T Agro Industri A/S

Nordstensvej 1 - 7

DK 3400 Hillerød

☎ 02 26 55 22

⚡ 42 126 nordst dk

TT 90134-4000-2-85-DK-GB-D-F-S

CALCULATOR PX 50

Dansk	2- 4
English	5- 7
Deutsch	8-10
Français	11-13
Svenska	14-16
Fig.	1- 7



MONTERINGSANVISNING

CALCULATOR TYPE PX 50 - AREALMÅLER

Den elektroniske arealmåler kan påmonteres alle Lift-O-matic radsåmaskiner, Combi-Matic kombinerede såmaskiner og Air-O-Matic gødningsmaskiner.

Calculatoren placeres i førerkabinen, så traktorføreren kan følge lystavlen under kørslen. Calculatoren drives af 2 stk. 1,5V tørrelementer. Den ene ledning tilsluttes traktorens 12V DC, så lystavlen er belyst og den anden tilsluttes føleren. Ledningerne skal behandles varsomt, så de ikke beskadiges ved tryk eller træk. Tørrelementerne udtages efter sæson for ikke at irre og fornyes inden ny sæson. Benyt prima kvalitet.

Føler og magnet placeres og fastgøres ved gearkassen i forbindelse med indsåningsakslen, da omdrejningstallet for indsåning anvendes ved programmeringen. Føleren kan fastgøres med 2 stk. M5x20 US skruer med låsemøtrikker eller - efter omhyggelig rengøring med rensebenzin - med dobbeltklæbende tape. Magnetholderen samles med 1 stk. M4x25 med låsemøtrik.

Afstanden imellem føler og magnet skal være 5-7mm, og centrum af magneten skal flugte med enden af føleren, når den passerer ved omdrejning. Ved programmering må føler og magnet ikke stå ud for hinanden - eller ledningsstikkene adskilles.

Calculatoren skal beskyttes imod fugt, støv, stærk varme og lave kuldegrader. Ledningsstik indfedtes med syrefrit fedt inden de samles.

MONTERING AF ELEKTRONISK CALCULATOR

TYPE PX 50

Fig. 1

Lift-O-matic, type CL og CLA 2.00 - 4.00m:

Aftag det buede låg over sidegearkassen. Den to-delte holder A med magneten placeres på indsåningsakslen, og føleren B på indvendig side af sidegearkassen.

Fig. 2

Lift-O-Matic, type CLA og CLB 5.00 - 6.00m:

Aftag forreste dæksel ved keglegearkassen i højre side. Magnet A placeres på indsåningsakslen ca. 135 mm fra sidepladen ved kædeetrækket.

Til montering af føler anvendes 1 stk. vinkel 30 x 55 x 30 x 3 mm, som vist i fig. 2.

Vinklen placeres på bundpladen ca. 140 mm fra forkanten, så afstanden imellem magneten A og føler B er 5-7 mm, og magnetens centrum flugter med enden af føleren, når den passerer.

Fig. 3

Lift-O-matic, type CLB 3.00 - 4.00 m - CLD - CLF - CLG MK II og CLH Combi-Matic, type CKA/CKB og CKC:

Løft dækslet til keglegearkassen. Magnet A placeres på indsåningsakslen. Føleren B placeres på sidegearkassen.

Fig. 4

Lift-O-Matic, type CLE:

Magnet A placeres på indsåningsakslen imellem gearkassen og stativets endeplade. Føleren B placeres på indersiden af endepladen C.

Fig. 5

Lift-O-Matic, type CLG Combi-Matic, type CKF - CKG:

Aftag dækslet på keglegearkassen. Magnet A placeres på indsåningsakslen i keglegearkassen. Føleren B placeres på sidepladen ind imod sidegearet.

Fig. 6

Air-O-Matic, type KSF - KSG - KSH og KSK:

Magnet A placeres på indsåningsakslen på venstre side af keglegearkassen. Føleren B placeres udvendigt på keglegearkassens sideplade.

PROGRAMMERINGSANVISNING FOR IMPULSTÆLLER

PX 50 TIL AREALMÅLING ETC.

Ved programmering skal man sikre sig, at føler og magnet ikke står ud for hinanden - eller ledningsstikkene adskilles.

FØR PROGRAMMERING:

Evt. tal, der står i regneværket og hukommelsen skal slettes før programmering:

Tryk C: Nulstilling af lystavle.

Tryk MC: Sletning af hukommelse.

Tryk CC: Sletning af indprogrammerede faktorer.

PROGRAMMERING:

I nedennævnte instruktion er anvendt eksemplet:

Hjulomkreds 2,15 m og arbejdsbredde 3,00 m

AREALMÅLING:

Indtast $2,15 \times 3,0 + = 0$. Der tælles så 6,45, 12,90 m² osv.
 Ønskes resultatet i ha indtastes $2,15 \times 3,0 \div 10000 + = 0$.
 Ønskes resultatet i tdr. land indtastes $2,15 \times 3,0 \div 5516 + = 0$.
 Ønskes resultatet i acres indtastes $2,15 \times 3,0 \div 4047 + = 0$

PROGRAMMERING TIL SÅNING:

Find nøgletallet i din såtabel - enten i ha, tdr.l. eller acre. Eksempel: HA 35 omdrejninger for tilsåning af 1/20 ha. Indtast $10000 \div 35 \div 20 \div 10000 + = 0$, så tælles 0.0014285, 0.002857, 0.0042855 osv. Tallet til venstre for kommaet på lystavlen er arealet i hele HA.

HUKOMMELSEN:

Når en tælling er afsluttet, kan resultatet lægges ind i hukommelsen ved tryk på M+. Derefter fjernes tallet på lystavlen ved tryk på 0, og instrumentet er klar til en ny tælling. Næste delresultat lægges ind i hukommelsen på samme måde. Ved tryk på MR fremkommer det sammenlagte totaltal.

KILOMETERTÆLLING:

Indtast $2,15 \div 1000 + = 0$. Der tælles så 0,00215, 0,0043 km o.s.v.

BALLETTÆLLING:

Indtast $1 + = 0$. Der tælles så 1, 2, 3, 4 o.s.v.

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR CALCULATOR TYPE PX50 - AREA METER

The electronic calculator can be mounted on all Lift-O-Matic seed drills, Combi-Matic combined seed/fertilizer drills and Air-O-Matic fertilizer distributors.

The calculator is placed in the tractor cab thus enabling the tractor driver to survey the display during driving. The Calculator is driven by two 1.5V dry cells. Connect the one cable to the 12V DC of the tractor to get light on the display, and connect the other cable to the phial. Handle the cables with care to avoid damage by pressure or tension. Take out the dry cells after the season in order to avoid that they are coated with verdigris and replace them before the next season. Always use prime quality.

Fit the phial and magnet to the gearbox in connection with the test sowing shaft as the number of revolutions for the test sowing is used for the programming. The phial is fitted by means of two M5x20 counter sunk screws with lock nuts - or after thorough cleaning with benzine - by means of double adhesive tape. Assemble the retainer for the magnet by means of one M4x25 with lock nut.

The distance between the phial and magnet MUST be 5-7 mm and the centre of the magnet should be flush with the end of the phial when the magnet is passing during rotation. When programming make sure that the phial and magnet are not opposite each other - or disconnect the plugs.

Protect the magnet against humidity, intense heat or cold and dust. Lubricate the plugs with acid-free grease before connection.

MOUNTING OF ELECTRONIC CALCULATOR

TYPE PX 50

Fig. 1

Lift-O-Matic, type CL & CLA 2.00 - 4.00 m:

Remove the curved lid of the side gearbox. Fit the two-parted retainer A with the magnet to the test sowing shaft and the phial B to the inside of the side gearbox.

Fig. 2

Lift-O-Matic, type CLA & CLB 5.00 - 6.00m:

Remove the front cover at the cone gearbox at the right side. Place the magnet A on the test sowing shaft approx. 135 mm from the side plate at the chain drive.

Mount the phial by means of one angle 30 x 55 x 30 x 3 mm as shown on fig. 2.

Place the angle at the base plate approx. 140 mm from the front edge so that the distance between the magnet A and the phial B is 5-7 mm, and the centre of the magnet is flush with the end of the phial when the magnet is rotating.

Fig. 3

Lift-O-Matic, type CLB 3.00 - 4.00 m - CLD - CLF - CLG MK II and CLH, Combi-Matic, type CKA - CKB and CKG:

Lift the lid off the cone gearbox. Fit the magnet A to the test sowing shaft. Place the phial B on the side gearbox.

Fig. 4

Lift-O-Matic, type CLE:

Fit the magnet A to the test sowing shaft between the gearbox and the end plate of the frame. Place the phial B on the inside of the end plate C.

Fig. 5

Lift-O-Matic, type CLG, Combi-Matic, type CKF - CKG:

Remove the lid of the cone gearbox. Place the magnet A on the test sowing shaft in the cone gearbox. Place the phial B on the side plate turning towards the side gear.

Fig. 6

Air-O-Matic, type KSF - KSG - KSH - KSK:

Place the magnet A on the test sowing shaft at the left side of the cone gearbox. Place the phial B on the outside of the side plate of the cone gearbox.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS FOR PULSE COUNTER

PX 50 FOR AREA METERING, ETC.

When programming make sure that phial and magnet are not opposite each other - or disengage the plugs.

BEFORE PROGRAMMING:

Any number in the calculator and memory must be erased before programming:

Press 0: 0-position of display

Press MC: Clearing of memory

Press CC: Clearing of encoded factors

PROGRAMMING:

In the below instruction the following example has been used:
Wheel circumference: 2.15 m and working width: 3.00 m

AREA METERING:

Encode $2.15 \times 3.0 + = 0$ there will then be counted 6.45, 12.90 m², etc. Is the result required in ha you encode: $2.15 \times 3.0 \div 10000 + = 0$. Is the result required in acres you encode: $2.15 \times 3.0 \div 4047 + = 0$.

PROGRAMMING FOR SOWING:

Find the key-number on your sowing table - either in ha or acres. Example in ha: 35 revolutions for the sowing of 1/20 ha. Encode $10000 \div 35 \div 20 \div 10000 + = 0$ there will then be counted 0.0014285, 0.002857, 0.0042855, etc. The number to the left of the decimal point on the display shows the area in total ha.

THE MEMORY:

When the counting is finished the result can be put into the memory by pressing M+. Then clear the display by pressing 0 and the calculator is ready for a new counting. Next part result is put into the memory in the same way. By pressing MR the total result is obtained.

MILEOMETERING:

Encode $2.15 \div 1000 + = 0$. There will then be counted 0.00215, 0.0043 km, etc.

BALE COUNTER:

Encode $1 + = 0$. There will then be counted 1, 2, 3, 4, etc.

MONTAGEANWEISUNG

CALCULATOR TYP PX 50 - AREALMESSER

Der elektronische Arealmesser kann auf allen Lift-O-Matic Drillmaschinen, Combi-Matic kombinierten Drillmaschinen und Air-O-Matic Düngerstreuern montiert werden.

Der Calculator wird in der Schlepperkabine angebracht, damit der Schlepperführer die Zifferanzeige während der Fahrt beobachten kann. Der Calculator wird von 2 Stck 1,5 Trockenbatterien betrieben. Eines der Kabel wird dem 12V Gleichstrom des Schleppers angeschlossen und sorgt für die Beleuchtung der Anzeige, das andere Kabel wird dem Fühler angeschlossen. Die Kabel müssen vorsichtig behandelt werden, damit sie nicht durch Druck oder Ziehen beschädigt werden. Die Trockenbatterien werden am Ende der Saison entfernt, um Korrosion zu verhindern. Am Anfang der nächsten Saison müssen sie erneuert werden. Nur erstklassige Qualität verwenden.

Fühler und Magnet werden am Getriebekasten in Verbindung mit der Einsäwelle angebracht, da die Umdrehungszahl der Abdreprobe bei der Programmierung verwendet wird. Der Fühler kann entweder mit 2 Stck M5x20 Versenk-Schrauben mit Gegenmuttern oder - nach sorgfältiger Reinigung mit Waschbenzin - mit doppelklebendem Klebestreifen befestigt werden. Der Magnethalter wird mit 1 Stck M4x25 Schraube mit Gegenmutter montiert.

Der Abstand zwischen Fühler und Magnet muss 5-7 mm betragen, und die Mitte des Magneten muss mit dem Fühlerende fluchten, wenn er bei Umdrehung passiert. Bei der Programmierung dürfen Fühler und Magnet nicht einander gegenüberstehen, und die Kabelstecker dürfen nicht getrennt werden.

Der Calculator muss gegen Feuchtigkeit, Staub, starke Hitze und starke Kälte geschützt werden. Die Kabelstecker mit säurefreiem Fett einfetten, bevor sie zusammengesetzt werden.

MONTAGE DES ELEKTRONISCHEN CALCULATORS

TYP PX 50

Abb. 1

Lift-O-Matic, Typ CL und CLA 2.00 - 4.00 m

Den gewölbten Deckel über dem seitlichen Getriebekasten abheben. Den zweiteiligen Halter A mit dem Magneten an der Einsäwelle und den Fühler B an der inneren Seite des seitlichen Getriebekastens befestigen.

Abb. 2

Lift-O-Matic, Typ CLA und CLB 5.00 - 6.00 m

Den vorderen Deckel beim Kegel-Getriebekasten auf der rechten Seite abheben. Den Magneten A an der Einsäwelle ca. 135 mm vom Seitenschirm bei der Transmission entfernt anbringen. Zur Montage des Fühlers einen Winkel von 30 x 55 x 30 x 3 mm benutzen (siehe Abb. 2). Den Winkel an der Bodenplatte ca. 140 mm von der Vorderkante entfernt so befestigen, dass der Abstand zwischen dem Magneten A und dem Fühler B 5 - 7 mm beträgt und dass die Mitte des Magneten mit dem Fühlerende fluchtet, wenn der Magnet von ihm passiert wird.

Abb. 3

Lift-O-Matic, Typ CLB 3.00 - 4.00 m - CLD - CLF - CLG MK II und CLH Combi-Matic, Typ CKA/CKB und CKC

Den Deckel des Kegel-Getriebekastens öffnen. Den Magneten A an der Einsäwelle befestigen. Den Fühler B an dem seitlichen Getriebekasten befestigen.

Abb. 4

Lift-O-Matic, Typ CLE

Den Magneten A an der Einsäwelle zwischen Getriebekasten und Endplatte des Gestells befestigen. Den Fühler B an der inneren Seite der Endplatte C befestigen.

Abb. 5

Lift-O-Matic, Typ CLG Combi-Matic, Typ CKF - CKG

Den Deckel des Kegel-Getriebekastens entfernen. Den Magneten A an der Einsäwelle im Kegel-Getriebekasten befestigen. Den Fühler B am Seitenschirm zum seitlichen Getriebekasten hin befestigen.

Abb. 6

Air-O-Matic, Typ KSF - KSG - KSH und KSK

Den Magneten A an der Einsäwelle auf der linken Seite des Kegel-Getriebekastens befestigen. Den Fühler B aussen an dem Seitenschirm des Kegel-Getriebekastens befestigen.

PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG FÜR DEN

IMPULZZÄHLER PX 50 FÜR AREALMESSUNG USW.

Bei der Programmierung ist es wichtig, dass der Fühler und der Magnet nicht einander gegenüberstehen und dass die Kabelstecker nicht getrennt werden.

VOR DER PROGRAMMIERUNG

Evtl. Zahlen im Zählerwerk und Speicher vor der Programmierung löschen:

Taste 0 : Nullstellung der Anzeige

Taste MC: Löschung des Speichers

Taste CC: Löschung eingegebener Faktoren

PROGRAMMIERUNG

In der folgenden Anleitung ist das Beispiel gebraucht: 2,15 m Radumfang und 3,00 m Arbeitsbreite.

AREALMESSUNG

$2,15 \times 3,00 + = 0$ eingeben. Der Zähler zählt dann 6,45, 12,90 m² usw. Wird das Resultat in Hektar gewünscht, wird $2,15 \times 3,0 \div 10000 + = 0$ eingegeben.

PROGRAMMIERUNG FÜR SAEN

Finden Sie die Schlüsselzahl für Hektar in der Sätabelle. Beispiel: 35 Umdrehungen für das Säen von 1/20 Hektar. $10000 \div 35 \div 20 \div 10000 + = 0$. Der Zähler zählt dann 0.0014285, 0.002857, 0.0042855 usw. Die Zahl links vor dem Komma auf der Anzeige zeigt das Areal in ganzen Hektaren.

SPEICHER

Wenn eine Berechnung abgeschlossen ist, kann das Resultat durch Druck auf M+ gespeichert werden. Dann löscht man die Zahlen auf der Anzeige durch Druck auf 0, und das Gerät ist für eine erneute Berechnung klar. Das nächste Teilergebnis wird auf gleiche Weise gespeichert. Durch Druck auf MR erscheint das Totalergebnis.

KILOMETERZÄHLUNG

$2,15 \div 1000 + = 0$ eingeben. Der Zähler zählt dann 0.00215, 0.0043 km usw.

BALLENZÄHLUNG

$1 + = 0$ eingeben. Der Zähler zählt dann 1, 2, 3, 4 usw.

CONSEILS DE MONTAGE

CALCULATOR TYPE PX 50 - COMPTEUR DE SURFACE

Le compteur de surface électronique peut être installé dans tous les semoirs Lift-O-Matic, les semoirs combinés Combi-Matic et les épandeurs d'engrais Air-O-Matic.

Placer le Calculator dans la cabine pour que le conducteur de tracteur puisse suivre l'affichage pendant la marche. Deux piles sèches de 1,5 V font marcher le Calculator. Re-liaison l'un des fils avec le 12 V courant continu du tracteur pour l'éclairage de l'affichage et l'autre avec le compteur. Traiter délicatement les fils pour ne pas les abîmer par compression ou traction. Enlever les piles sèches à la fin de la saison pour empêcher le vert-de-gris et les renouveler au début de la nouvelle saison. N'employer que les piles de première qualité.

Attacher le compteur et l'aimant dans la boîte d'engrenages en relation avec l'arbre d'entrée, car le nombre de tours de l'essai de semis est utilisé pour la programmation. Le compteur peut être attaché par deux vis fraisées M5x20 munies d'écrous-freins ou - après nettoyage soigné avec de la benzine - avec un ruban double-adhésif. Assembler la fixation de l'aimant avec un M4x20 munie d'un écrou-frein.

L'écart entre le compteur et l'aimant doit être entre 5 et 7 mm, et le bout du compteur doit être aligné - en passant en tournant - avec le centre de l'aimant. Le compteur et l'aimant ne doivent pas être alignés pendant la programmation, et les fiches des fils ne doivent pas être disjointes. Le Calculator doit être protégé contre l'humidité, la poussière, la chaleur forte et les degrés de froid très bas. Graisser les fiches des fils avec de la graisse non-acide avant de les relier.

MONTAGE DU CALCULATOR ELECTRONIQUE

TYPE PX 50

Fig. 1

Lift-O-Matic, Type CL et CLA 2.00 - 4.00 m:

Enlever le couvercle bombé de la boîte d'engrenages latérale. Placer la fixation en deux pièces A munie de l'aimant sur l'arbre d'entrée. Placer le compteur B sur le côté intérieur de la boîte d'engrenages latérale.

Fig. 2

Lift-O-Matic, Type CLA et CLB 5.00 - 6.00 m:

Enlever le couvercle antérieur auprès de la boîte d'engrenages conique sur le côté droit. Placer l'aimant A sur l'arbre d'entrée à 135 mm environ de la tôle latérale auprès de la transmission. Pour le montage du compteur utiliser une équerre de montage de 30 x 55 x 30 x 3 mm (voir Fig. 2). Attacher l'équerre de montage sur la tôle de fond à 140 cm environ de l'arête du devant afin que l'écart entre l'aimant A et le compteur B soit entre 5 et 7 mm et que le centre de l'aimant soit aligné avec le bout du compteur quand il le passe.

Fig. 3

Lift-O-Matic, Type CLB 3.00 - 4.00 m - CLD - CLF - CLG MK II et CLH, Combi-Matic Type CKA/CKB et CKC:

Relever le couvercle de la boîte d'engrenages conique. Attacher l'aimant A sur l'arbre d'entrée. Attacher le compteur B sur la boîte d'engrenages latérale.

Fig. 4

Lift-O-Matic, Type CLE:

Attacher l'aimant A sur l'arbre d'entrée entre la boîte d'engrenages et la tôle de fond du châssis. Attacher le compteur B sur le côté intérieur de la tôle de fond C.

Fig. 5

Lift-O-Matic, Type CLG - Combi-Matic, Type CKF/CKG:

Enlever le couvercle de la boîte d'engrenages conique. Attacher l'aimant A sur l'arbre d'entrée dans la boîte d'engrenages conique. Attacher le compteur B sur la tôle latérale vers la boîte d'engrenages latérale.

Fig. 6

Air-O-Matic, Type KSF - KSG - KSH et KSK:

Attacher l'aimant A sur l'arbre d'entrée au côté gauche de la boîte d'engrenages conique. Attacher le compteur B à l'extérieur de la tôle latérale de la boîte d'engrenages conique.

CONSEILS DE PROGRAMMATION DU COMPTEUR

D'IMPULSION PX 50 POUR LE MESURAGE DE SURFACE

Il importe que le compteur et l'aimant ne soient pas alignés et que les fiches des fils ne soient pas séparés pendant la programmation.

AVANT LA PROGRAMMATION:

Effacer les chiffres dans le calculateur et la mémoire avant la programmation:

Touche 0: Position zéro sur l'affichage

Touche MC: Effacement de la mémoire

Touche CC: Effacement des éléments programmés

PROGRAMMATION:

L'instruction ci-dessous se sert de l'exemple:

Circonférence de la roue: 2,15 m, largeur de travail: 3,00 m.

MESURAGE DE LA SURFACE:

Coder $2,15 \times 3,0 + = 0$. Le calculateur compte ensuite 6,45, 12,90 m² etc. Si vous désirez le résultat en hectares, codez $2,15 \times 3,0 \div 10000 + = 0$.

PROGRAMMATION POUR SEMIS:

Trouvez le chiffre-clef dans votre table de semis. Exemple: 35 tours pour le semis de 1/20 hectares. Codez $10000 \div 35 \div 20 \div 10000 + = 0$. Le calculateur compte ensuite 0.0014285, 0.002857, 0.0042855 etc. Le chiffre à gauche de la virgule sur l'affichage montre la surface en hectares entiers.

MEMOIRE:

Mettre à la fin d'une calculation le résultat dans la mémoire en codant M+. Effacer le chiffre sur l'affichage en codant 0, et l'appareil est prêt pour une nouvelle calculation. Mettre de la même manière le prochain résultat partiel dans la mémoire. En appuyant sur MR on reçoit le résultat total.

COMPTAGE KILOMETRIQUE:

Coder $2,15 \div 1000 + = 0$. Le calculateur compte ensuite 0,00215, 0,0043 km etc.

COMPTAGE DES BALLE:

Coder $1 + = 0$. Le calculateur compte ensuite 1, 2, 3, 4 etc.

MONTERINGSANVISNING

CALCULATOR TYP PX 50 - AREALMÄTARE

Den elektroniska arealmätaren kan monteras på alla Lift-O-Matic radsåmaskiner, Combi-Matic kombinerade såmaskiner och Air-O-matic gödningsmaskiner.

Calculatorn placeras i förarhytten så att traktorföraren kan följa ljustavlan under körningen. Calculatorn drives av 2 st 1,5 V torrelement. Den ena ledningen kan tillslutes traktorns 12 V DC, så att ljustavlan är belyst och den andra tillsluter impulsgivaren. Ledningarna skall behandlas varsamt så att de ej skadas genom tryck eller drag. Torrelementen tas ut efter säsongen så att de ej skall oxidera och förnyas innan nästa säsong. Använd god kvalitet!

Impulsgivare och magnet sätts fast vid växellådan i anslutning till insåningsaxeln då omvridningstalet för insåning används vid programmeringen. Impulsgivaren kan sättas fast med 2 st M5x20 skruvar med låsmuttrar eller - först efter noggrann rengöring med ren bensin - med dubbelhäftande tape. Magnethållaren sätts ihop med 1 st M4x25 med låsmutter.

Avståndet mellan impulsgivare och magnet skall vara 5-7 mm och centrum på magneten skall ligga på linje med "ändan" på impulsgivaren när den passerar vid omvridning. Vid programmering skall impulsgivaren och magnet ej stå mitt för varandra - eller skilja stickkontakterna åt.

Calculatorn skall skyddas mot fukt, damm, hetta respektive köldgrader. Stickkontakten fettas in med kontaktfett eller syrefritt vaselin innan de sätts samman.

MONTERING AV ELEKTRONISK CALCULATOR

TYP PX 50

Fig. 1

Lift-O-Matic, type CL och CLA 2,00 - 4,00 m:

Tag av det kupade locket över sidoväxellådan. Den tvådelade hållaren A med magneten placeras på insåningsaxeln och impulsgivaren B på insidan av sidoväxellådan.

Fig. 2

Lift-O-Matic, typ CLA och CLB 5,00 - 6,00 m:

Tag av främre skyddet på kägelveväxellådan på högra sidan. Magnet A placeras på insåningsaxeln ca. 135 mm från sidoplattan vid dragkedjning.

Till montering av kännare används 1 st vinkel 30 x 55 x 30 x 3 mm. Se fig. 2.

Vinkeln placeras på bottenplattan ca. 140 mm från framkanten så att avståndet mellan magneten A och impulsgivaren B är 5-7 mm, och magnetens centrum fluktar med änden på kännaren när den passerar.

Fig. 3

Lift-O-Matic, typ CLB 3,00 - 4,00 m - CLD - CLF - CLG MK II - CLH och Combi-Matic, typ CKA/CKB och CKC:

Lyft skyddet på kägelveväxellådan. Magnet A placeras på insåningsaxeln. Impulsgivaren B placeras på sidoväxellådan.

Fig. 4

Lift-O-matic, typ CLE:

Magnet A placeras på insåningsaxeln mellan växellådan och stativets slutplatta. Impulsgivaren B placeras på insidan av slutplatta C.

Fig. 5

Lift-O-matic, typ CLG och Combi-Matic, typ CKF - CKG:

Tag av skyddet på kägelveväxellådan. Magnet A placeras på insåningsaxeln i kägelveväxellådan. Impulsgivaren B placeras på sidplattan in mot sidoväxeln.

Fig. 6

Air-O-matic, typ KSF - KSG - KSH och KSK:

Magnet A placeras på insåningsaxeln på vänster sida av kägelveväxellådan, impulsgivaren B placeras utvändigt på kägelveväxellådans sidoplatta.

PROGRAMMERINGSANVISNING FÖR IMPULSRÄKNARE

PX 50 TILL AREALMÄTNING ETC.

Vid programmering måste man ha klart för sig att impulsgivare och magnet inte står mitt för varandra - eller skilja stickkontaktarna åt.

FÖRE PROGRAMMERING:

Eventuella tal som står i räkneverket och minnet skall strykas före programmering:

Tryck på 0: Nollställning

Tryck på MC: Strykning av minne

Tryck på CC: Strykning av inprogrammerade faktorer

PROGRAMMERING:

I nedanstående instruktion har följande exempel använts: Hjulomkrets 2,15 m och arbetsbredd 3,00 m.

AREALMÄTNING:

Programmera $2,15 \times 3,0 + = 0$. Det räknas så 6,45, 12,90 m² osv. Önskas resultatet i ha programmeras $2,15 \times 3,0 \div 10000 + = 0$.

PROGRAMMERING FÖR SÅDD:

Finn nyckeltalet i din såtabell - antingen i ha, tunnland eller acre. Exempel i ha: 35 omvridningar för sådd av 1/20 ha. Programmera $10000 \div 35 \div 20 \div 10000 + = 0$, så räknas 0,0014285, 0,002857, 0,0042855 osv. Talet till vänster före kommat på ljustavlan visar arealen i hele ha.

MINNET:





När en räkning är avslutad kan resultatet läggas in i minnet genom att trycka på M+. Därefter tas talet på ljustavlan bort genom att trycka på 0, och instrumentet är klart till en ny räkning. Nästa delresultat lägges in i minnet på samma sätt. Vid tryck på MR framkommer den sammanlagda totalsumman.

KILOMETERRÄKNING:

Programmera $2,15 \div 1000 + = 0$. Det räknas så 0,00215, 0,0043 km osv.

BALRÄKNING:

Programmera $1 + = 0$. Det räknas så 1, 2, 3, 4 osv.

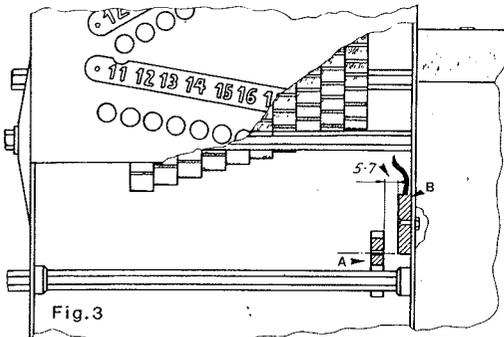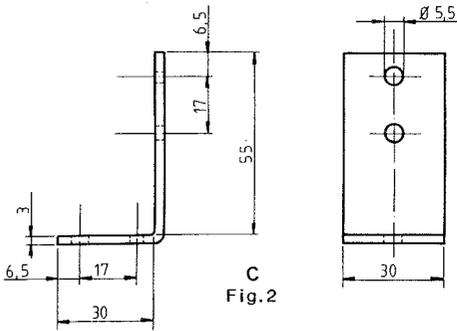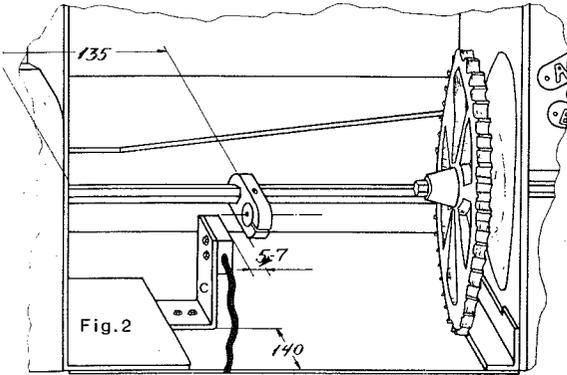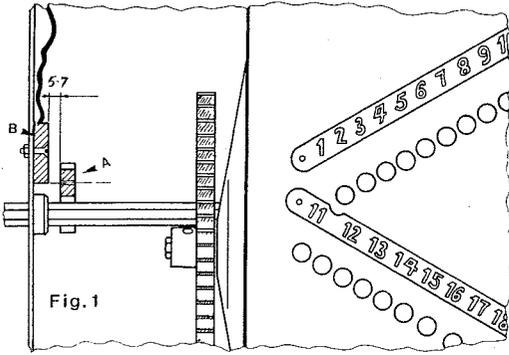

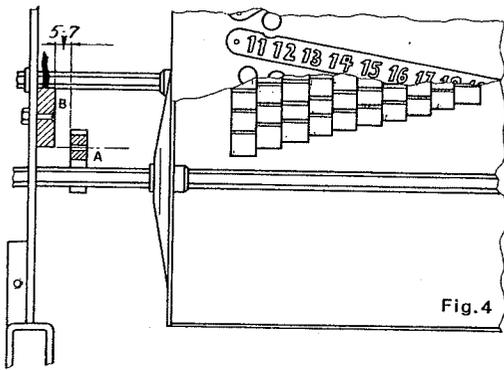


Fig. 4

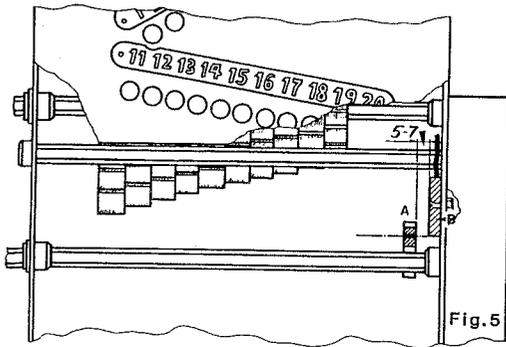


Fig. 5

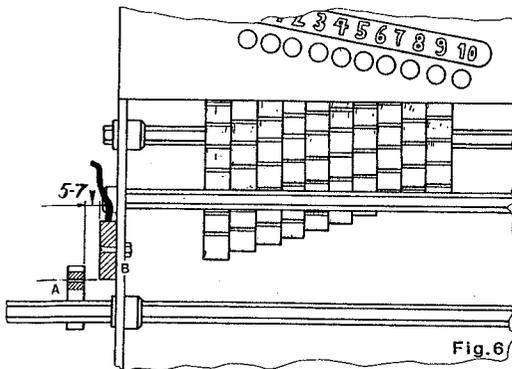


Fig. 6

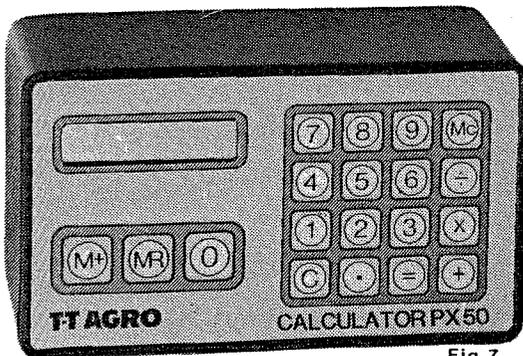


Fig. 7



T-T Agro Industri A/S
Nordstensvej 1-7
3400 Hilleroed
Denmark

☎ -45 2 26 55 22

⚡ 42 126 nordst dk
